

# **Wichtige Hinweise zum Firmware-Update**

**AVR-4308/AVR-3808**

# **DENON**

Sehr geehrter DENON-Kunde,

herzlichen Dank für den Kauf eines AVR-4308 bzw. AVR-3808!

Mit diesen High Definition A/V-Receivern haben Sie sehr komplexe Geräte der Spitzenklasse mit den unterschiedlichsten Möglichkeiten erworben. Unsere Ingenieure sind jedoch immer bestrebt, Ihre Investition zu schützen und neue technologische Entwicklungen mit einzubeziehen bzw. auftretende Schwierigkeiten und Probleme zu lösen.

Aus diesem Grunde veröffentlichen wir in unregelmäßigen Abständen Software-Updates, welche die einwandfreie Funktionalität der A/V-Receiver sicherstellen. Die Netzwerk-Konnektivität der beiden A/V-Receiver ermöglicht Ihnen, das Firmware-Update bei bestehender Internet-Verbindung bequem zu Hause durchzuführen.

Bitte beachten Sie, dass beim ersten Software-Update sämtliche Einstellungen des A/V-Receiver verlorengehen. Führen Sie das Update deshalb bitte nur dann aus, wenn Sie ein Problem mit dem Receiver haben, welches in der Datei changelog.txt auf <http://firmware.denon-online.eu> beschrieben ist.

**DENON Deutschland übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die durch die Anwendung des Firmware-Updates entstehen.**

Sollten Sie eine Wireless-LAN-Verbindung nutzen, halten Sie bitte ein Netzkabel bereit, um für den Update-Vorgang eine Kabelverbindung zwischen Ihrem Router und dem A/V-Receiver herzustellen. Ein Software-Update via Wireless LAN ist nicht möglich. Wir empfehlen, das Software-Update nur dann durchzuführen, falls Ihr A/V-Receiver in ein Netzwerk mit DHCP-Server eingebunden ist (die IP-Adresse des A/V-Receiver automatisch vergeben wurde).

**BITTE SCHALTEN SIE DEN A/V-RECEIVER KEINESFALLS WÄHREND DES UPDATES AUS! TRENNEN SIE UNTER KEINEN UMSTÄNDEN WÄHREND DES UPDATES DIE INTERNET-VERBINDUNG!**

Sollte das Update scheitern oder der A/V-Receiver an einem Punkt länger als 90 Minuten nicht mehr reagieren, schalten Sie den A/V-Receiver bitte aus. Überprüfen Sie die Internetverbindung und beginnen die unten beschriebene Updateprozedur erneut.

Sollte auch dies scheitern, so kontaktieren Sie bitte zwecks Reparatur Ihren Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.

## **WICHTIGER HINWEIS ZUM ERSTEN SOFTWARE-UPDATE**

### **SO GEHEN SIE VOR, UM DIE SOFTWARE ZU AKTUALISIEREN**

1. Schalten Sie den A/V-Receiver am kleinen Netzschalter komplett aus.
2. Entfernen Sie das Netzkabel vom A/V-Receiver.
3. Öffnen Sie die Frontklappe. Während Sie die Tasten „Cursor Up“ und „Cursor Down“ gedrückt halten, schalten Sie das Gerät mit dem kleinen Netzschalter ein.

Wenn sämtliche Segmente des FL-Displays blinken, können Sie die beiden Tasten wieder loslassen. Der A/V-Receiver startet. Warten Sie bitte, bis die runde Power-Leuchte permanent grün ist.

4. Schalten Sie jetzt den A/V-Receiver am kleinen Netzschalter komplett aus.
5. Bitte schließen Sie jetzt das Netzkabel zwischen Ihrem Router und dem A/V-Receiver an, auch wenn Sie normalerweise mit Wireless-LAN arbeiten. Achten Sie beim Anschluss darauf, dass Sie das Kabel in den mit „ETHERNET“ bezeichneten Anschluss stecken!
6. Schalten Sie den A/V-Receiver normal ein.
7. Folgen Sie jetzt den in der Bedienungsanleitung auf Seite 38 (AVR-4308), Seite 36 (AVR-3808) gegebenen Hinweisen zur Durchführung eines Firmware-Updates.

Dieses Vorgehen ist nur beim ersten Update erforderlich. Alle weiteren Updates können ganz normal wie auf Seite 38 bzw. 36 der Bedienungsanleitung gemacht werden.